

Kappung von Grundwasserspitzen in Korschenbroich

**Auswertebereich
Wasserwirtschaftsjahr 2018**

Erftverband

Februar 2019

Inhaltsverzeichnis

ABBILDUNGSVERZEICHNIS	2
TABELLENVERZEICHNIS	2
ANLAGENVERZEICHNIS	3
1 VERANLASSUNG	4
2 BETRIEB VON FÖRDERANLAGEN	6
2.1 Übersicht	6
2.2 Förder- und Einleitmengen	6
2.2.1 Herrenshoff (Baggersee und Brunnen 41)	6
2.2.2 Gesamtfördermengen	7
3 AUSWERTUNG DER GRUNDWASSERVERHÄLTNISSE	8
3.1 Entwicklung der Grundwasserstände	8
3.1.1 Referenzmessstellen	8
3.1.2 Herrenshoff (Baggersee und Brunnen 41)	9
3.2 Auswertung der Grundwasserbeschaffenheit	14
3.2.1 Beschaffenheit des geförderten Grundwassers	14
3.2.2 LHKW-Belastung im Abstrom des Schadensherdes in Büttgen	14
4 WEITERE AUSWERTUNGEN	19
4.1 Makrozoobenthos-Aufnahme am Jüchener Bach	19
5 ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG	19
LITERATURVERZEICHNIS	21
ANLAGEN	22

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lageplan der Brunnen und des Pontons

Abbildung 2: Entwicklung der Förderraten am Baggersee Herrenshoff und Brunnen 41 im WWJ 2018

Abbildung 3: Entwicklung der Grundwasserstände an zwei Referenzmessstellen im WWJ 2018

Abbildung 4: Entwicklung der Grundwasserstände und des Seespiegels (Messstellennummer 909461) im WWJ 2018

Abbildung 5: Gemessene und mit Hilfe des Wiener Filter Verfahrens simulierte Grundwasserstandsentwicklung sowie Grundwasserstandsdifferenz an der Messstelle 907891. Die grauen Balken kennzeichnen Förderzeiträume.

Abbildung 6: Gemessene und mit Hilfe des Wiener Filter Verfahrens simulierte Grundwasserstandsentwicklung sowie Grundwasserstandsdifferenz an der Messstelle 907641. Die grauen Balken kennzeichnen Förderzeiträume.

Abbildung 7: Grundwasserdifferenzen zwischen dem höchsten gemessenen Grundwasserstand während der Kappungsmaßnahmen im WWJ 2018 und dem abgesenkten Grundwasserstand nach Beendigung der Förderung.

Abbildung 8: Messstellen für das Grundwassermonitoring im Zusammenhang mit dem LHKW-Schadensfall in Kaarst-Büttgen. Dargestellt sind die Messstellennummern und die im Frühjahr 2018 gemessenen Tetrachlorethenkonzentrationen in µg/l. Die Grundwassergleichen geben die Situation vom Oktober 2017 wieder.

Abbildung 9: Zeitliche Entwicklung der Tetrachlorethenkonzentrationen in ausgewählten Grundwassermessstellen (zur Lage siehe Abbildung 8). Die Darstellung aller Ganglinien befindet sich in Anlage 8.

Abbildung 10: Zeitliche Entwicklung der Tetrachlorethenkonzentrationen in den vier östlichsten Förderbrunnen des Wasserwerks Büttgen/Driesch. Zur Lage der Brunnen siehe Abbildung 8.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ein- und Ausschaltwerte an den Steuergrundwassermessstellen der Förderanlagen sowie maximale Förderleistung der Pumpen

Tabelle 2: Standortbezogene maximale Fördermengen gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis des Rhein-Kreises Neuss vom 10.11.2011

Tabelle 3: Betriebsphasen der Förderanlagen im WWJ 2018

Tabelle 4: Fördermengen der Kappungsanlagen sowie Gesamtfördermenge im WWJ 2018

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Gemessene und mit Hilfe des Wiener Filter Verfahrens simulierte Grundwasserstandsentwicklung an der Referenzmessstelle 907271

Anlage 3: Gemessene und mit Hilfe des Wiener Filter Verfahrens simulierte Grundwasserstandsentwicklung an der Referenzmessstelle 907751

Anlage 4: Grundwassergleichenplan Stand: Februar 2018

Anlage 5: Einzugsgebiet der WG Lodshof der NEW NiederrheinWasser GmbH unter Berücksichtigung der Fördermenge 2018 während (Februar 2018) und außerhalb (Okt. 2017) der Betriebsphase der Grundwasserkappungsanlagen

Anlage 6: Analyse des geförderten Grundwassers am Brunnen 41 (909361)

Anlage 7: Übersicht der auf Tetrachlorethen analysierten Grundwassermessstellen

Anlage 8: Zeitliche Entwicklung der Tetrachlorethenkonzentration in acht Grundwassermessstellen

1 Veranlassung

Der Ertverband betreibt seit dem 1. Dezember 2011 für zunächst zehn Jahre im Auftrag der Stadt Korschenbroich sieben Brunnen sowie einen Schwimmponton mit zwei Kreiselpumpen auf einem ehemaligen Baggersee zur Kappung von Grundwasserspitzen in Phasen sehr hoher Grundwasserstände (Abbildung 1). Die Steuerung der Förderanlagen erfolgt in Abhängigkeit der Über- und Unterschreitung von festgelegten Grundwasserständen (Ein- & Ausschaltwerte) an ausgewählten Steuergrundwassermessstellen (Tabelle 1).

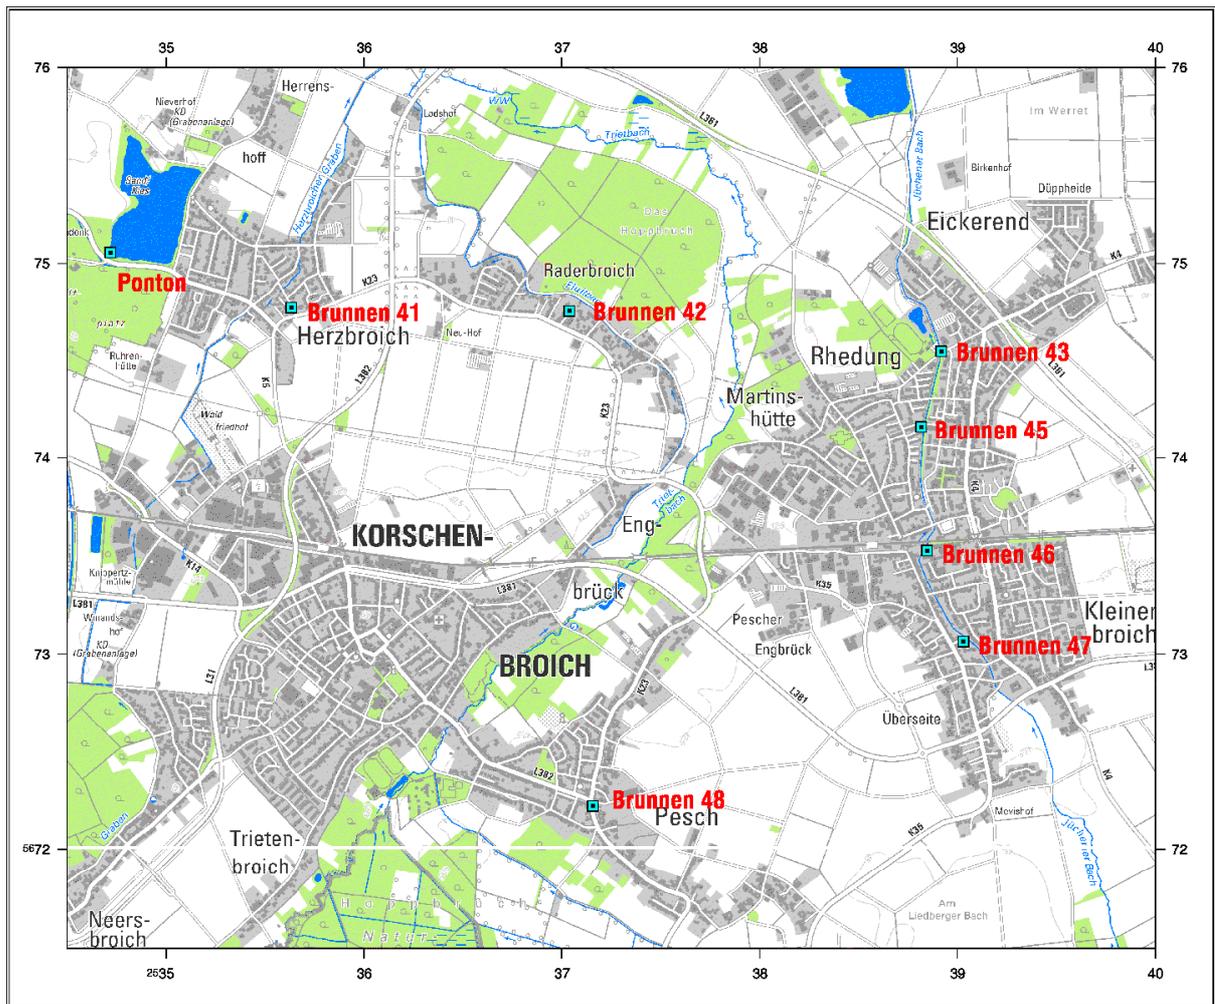


Abbildung 1: Lageplan der Brunnen und des Pontons

Tabelle 1: Ein- und Ausschaltwerte an den Steuergrundwassermessstellen der Förderanlagen sowie maximale Förderleistung der Pumpen

Bezeichnung	Gemarkung	Steuer-GwMST	Ein-/Ausschaltwert		Max. Pumpenleistung [m³/h]
			ein [m NHN]	aus [m NHN]	
Baggersee Myllendonk	Korschenbroich	907891	38.2	38.1	2 x 250
Brunnen 41	Korschenbroich				150
Brunnen 42	Korschenbroich	655601	37.7	37.6	200
Brunnen 43	Kleinenbroich	907841	37.9	37.8	250
Brunnen 45	Kleinenbroich				200
Brunnen 46	Kleinenbroich	907831	38.4	38.3	200
Brunnen 47	Kleinenbroich				150
Brunnen 48	Pesch	909191	40.5	40.4	150

Nach der widerruflichen wasserrechtlichen Erlaubnis des Rhein-Kreises Neuss vom 10.11.2011 dürfen in den Ortsteilen Herrenshoff, Kleinenbroich, Pesch und Raderbroich die in Tabelle 2 aufgeführten Grundwassermengen gefördert und in die Vorfluter Zollhausgraben (Baggersee), Herzbroycher Graben (Brunnen 41), Fluitbach (Brunnen 42), Jüchener Bach (Brunnen 43, 45, 46 und 47) sowie Pescher Graben (Brunnen 48) eingeleitet werden.

Tabelle 2: Standortbezogene maximale Fördermengen gemäß wasserrechtlicher Erlaubnis des Rhein-Kreises Neuss vom 10.11.2011

Bezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück	m³/h	m³/Tag	m³/WWJ
Baggersee Myllendonk	Korschenbroich	10	225	500	12,000	1,950,000
Brunnen 41	Korschenbroich	7	536	100	2,400	250,000
Brunnen 42	Korschenbroich	5	151	200	4,800	800,000
Brunnen 43	Kleinenbroich	7	556	250	6,000	1,000,000
Brunnen 45	Kleinenbroich	9	586	200	4,800	550,000
Brunnen 46	Kleinenbroich	8	996	200	4,800	850,000
Brunnen 47	Kleinenbroich	13	949	150	3,600	400,000
Brunnen 48	Pesch	4	364	150	3,600	800,000

Die Gesamtfördermenge beträgt maximal **5,9 Mio. m³/Wasserwirtschaftsjahr**.

Darüber hinaus ist in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegt, dass die wasserwirtschaftlichen Auswirkungen der Grundwasserhaltungsmaßnahmen nicht über die in der Modellstudie „Optimierte Ausnutzung von Wasserrechten und Kappung von Grundwasserspitzen“ (ERFT-VERBAND 2008), Variante 2a dargestellten Auswirkungen hinaus gehen dürfen. Zum Nachweis der wasserwirtschaftlichen Verträglichkeit der Kappungsmaßnahmen auf den Wasser- und Naturhaushalt ist ein begleitendes Monitoring durchzuführen.

Der vorliegende Auswertebereicht dokumentiert den Betrieb der Förderanlagen und die Auswertung der Grundwasserverhältnisse im Wasserwirtschaftsjahr 2018 und fasst die Ergebnisse des Monitorings zusammen.

2 Betrieb von Förderanlagen

2.1 Übersicht

Im Wasserwirtschaftsjahr (WWJ) 2018 wurden lediglich im Ortsteil Herrenshoff die Einschaltwerte der Steuergrundwassermessstelle 907891 in einem Zeitraum erreicht und die Pumpen auf dem Schwimmponton sowie der Brunnen 41 zur Kappung von Grundwasserspitzen betrieben (Tabelle 3). In den drei anderen Ortsteilen wurden die Einschaltwerte an den jeweiligen Steuermessstellen nicht erreicht, so dass keine weiteren Förderbrunnen in Betrieb gegangen sind.

Tabelle 3: Betriebsphasen der Förderanlagen im WWJ 2018

Bezeichnung	Gemarkung	Flur	Flurstück	Betriebszeiträume
Baggersee Myllendonk	Korschenbroich	10	225	11.02.-18.02. (8 Tage)
Brunnen 41	Korschenbroich	7	536	11.02.-18.02. (8 Tage)
Brunnen 42	Korschenbroich	5	151	-
Brunnen 43	Kleinenbroich	7	556	-
Brunnen 45	Kleinenbroich	9	586	-
Brunnen 46	Kleinenbroich	8	996	-
Brunnen 47	Kleinenbroich	13	949	-
Brunnen 48	Pesch	4	364	-

2.2 Förder- und Einleitmengen

2.2.1 Herrenshoff (Baggersee und Brunnen 41)

Bei dem Erreichen des Einschaltwertes an der Steuergrundwassermessstelle 907891 am 11.02.2018 im Ortsteil Herrenshoff wurden beide Pumpen des Schwimmpontons und der Brunnen 41 in Betrieb genommen. Mit dem Erreichen des Ausschaltwertes von 38,1 m NHN am 18.02.2018 an der Steuergrundwassermessstelle wurde die Förderung von See- wasser eingestellt und der Brunnen 41 ging außer Betrieb. Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Förderrate über die beiden Betriebszeiträume (gesamt: 8 Tage). Die Gesamtfördermenge belief sich am Ponton auf ca. 68.800 m³ und am Brunnen 41 auf ca. 12.500 m³ (siehe Tabelle 4).

Das aus dem Baggersee geförderte Wasser wurde über den Zollhausgraben in die Niers abgeleitet. Der Brunnen 41 schlägt in den Herzbroicher Graben ab. Vereinbarungsgemäß wurden die Stadt Korschenbroich sowie der Niersverband vor Inbetriebnahme der Pumpen informiert.

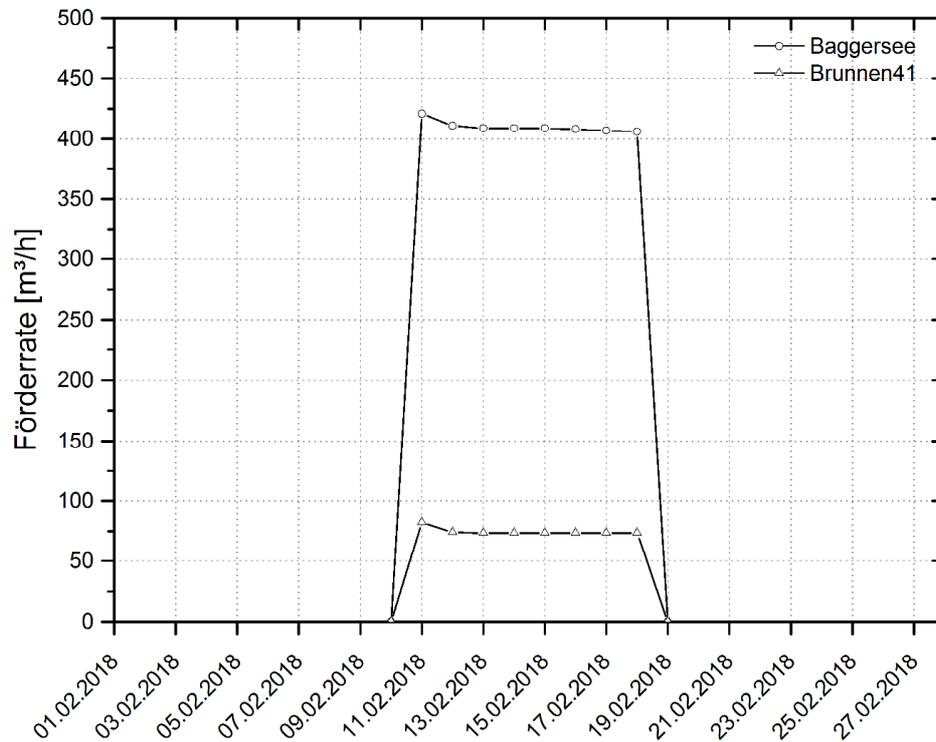


Abbildung 2: Entwicklung der Förderraten am Baggersee Herrenshoff und Brunnen 41 im WWJ 2018

2.2.2 Gesamtfördermengen

Innerhalb des Betriebszeitraums des Schwimmpontons und des Brunnens 41 sowie im Rahmen von Testbetriebsphasen aller Grundwasserkappungsanlagen im WWJ 2018 wurden die in Tabelle 4 enthaltenen Mengen Grundwasser gefördert und abgeleitet. Die Gesamtfördermenge aller Anlagen belief sich auf 81.427 m³.

Tabelle 4: Fördermengen der Kappungsanlagen sowie Gesamtfördermenge im WWJ 2018

Bezeichnung	Gemarkung	Fördermenge [m³]	Bemerkung
Baggersee Myllendonk	Korschenbroich	68.756	Kappungsmaßnahme
		-	Testbetrieb
Brunnen 41	Korschenbroich	12.457	Kappungsmaßnahme
		-	Testbetrieb
Brunnen 42	Korschenbroich	-	Kappungsmaßnahme
		44	Testbetrieb
Brunnen 43	Kleinenbroich	-	Kappungsmaßnahme
		52	Testbetrieb
Brunnen 45	Kleinenbroich	-	Kappungsmaßnahme
		39	Testbetrieb
Brunnen 46	Kleinenbroich	-	Kappungsmaßnahme
		21	Testbetrieb
Brunnen 47	Kleinenbroich	-	Kappungsmaßnahme
		30	Testbetrieb
Brunnen 48	Pesch	-	Kappungsmaßnahme
		28	Testbetrieb
Gesamt		81.427	

3 Auswertung der Grundwasserverhältnisse

Die Auswirkungen der Grundwasserkappungsmaßnahmen werden mit Hilfe eines dichten Grundwassermessnetzes und eines maßnahmenbegleitenden Monitorings überwacht und vom Erftverband ausgewertet (Anlage 1). Alle Steuergrundwassermessstellen sowie weitere vier Grundwassermessstellen sind mit Datenloggern bestückt, die einmal täglich den aktuellen Grundwasserstand messen und ihn mittels Datenfernübertragung (DFÜ) übermitteln oder im Datenlogger speichern. 31 Messstellen werden bei hohen Grundwasserständen wöchentlich, acht Messstellen monatlich gemessen. Ergänzt wird das Messstellennetz um Messstellen Dritter, die monatlich oder seltener gemessen werden.

Zur Dokumentation der natürlichen Grundwasserstandsentwicklung dienen die mit Hilfe von Datenloggern täglich gewonnenen Daten der Messstellen 907271 und 907751 (Referenzmessstellen).

Zusätzlich werden neben den Grundwasserständen auch der Wasserspiegel des Jüchener Bachs (Pegel Glehn) und des Baggersees Myllendonk in kurzen Intervallen gemessen und zum Erftverband übermittelt.

3.1 Entwicklung der Grundwasserstände

3.1.1 Referenzmessstellen

Im Gesamtzeitraum der Durchführung der Grundwasserkappungsmaßnahmen (11.02.2018 bis 18.02.2018) sind die Grundwasserstände an den beiden Referenzmessstellen 907271 und 907751 witterungsbedingt konstant geblieben (Abbildung 3).

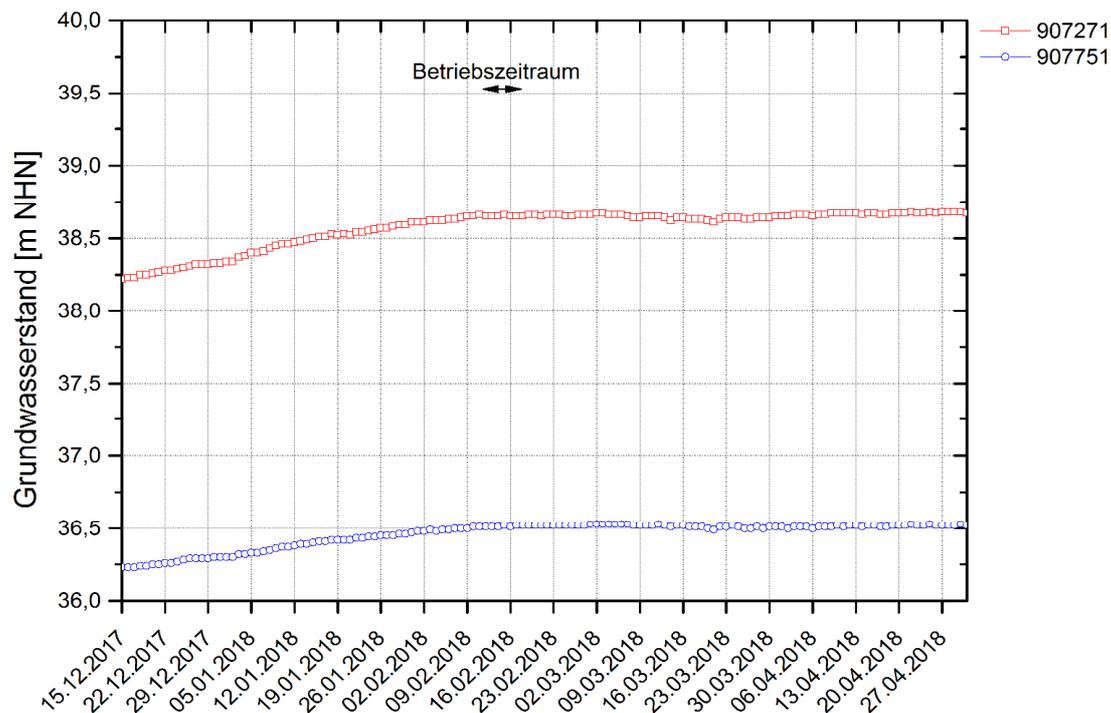


Abbildung 3: Entwicklung der Grundwasserstände an zwei Referenzmessstellen im WWJ 2018

Mit Hilfe des Wiener Filter Verfahrens (BUCHER 1999) wurden für ausgewählte Grundwassermessstellen Zeitreihen der Grundwasserstandsentwicklung ermittelt, wie sie ohne anthropogene Einflüsse zu erwarten gewesen wären. Den Vergleich zwischen der gemessenen und der simulierten Grundwasserstandsdynamik an den beiden Referenzmessstellen zeigen die Anlagen 2 und 3. Im unteren Teil der Abbildungen ist die Differenz zwischen gemessenen und simulierten Grundwasserständen aufgetragen. Diese zeigen ein weitgehend anthropogen unbeeinflusstes Grundwasserstandsverhalten an beiden Standorten.

3.1.2 Herrenshoff (Baggersee und Brunnen 41)

Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der Grundwasserstände ausgewählter Grundwassermessstellen im Umfeld der beiden Förderanlagen in Herrenshoff sowie die Entwicklung des Seespiegels des Baggersees. Zur Lage der Grundwassermessstellen siehe Anlage 1.

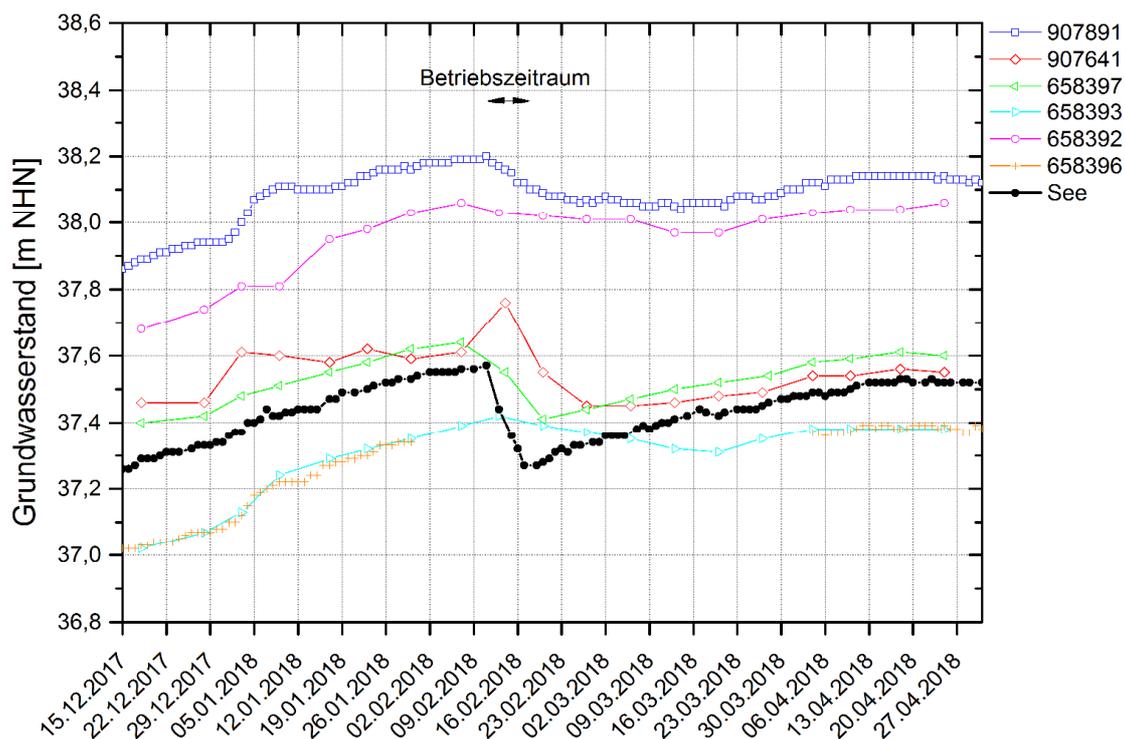


Abbildung 4: Entwicklung der Grundwasserstände und des Seespiegels (Messstellennummer 909461) im WWJ 2018

Durch den Betrieb der Förderpumpen auf dem Schwimmponton fiel der Seespiegel des Baggersees innerhalb des Betriebszeitraums um ca. 30 cm. Die Unterschreitung des Seespiegelstandes von 37 m NHN erfolgte zur keiner Zeit.

Die östlich des Baggersees gelegene Messstelle 658397 reagierte unmittelbar auf die Absenkung des Seespiegels während der Betriebsphasen und fiel um ca. 23 cm. Die 720 m

entfernt liegende Messstelle 658393 zeigte mit zeitlicher Verzögerung ein Abfallen um bis zu 10 cm während bzw. nach der Betriebsphase. An der ca. 300 m westlich des Baggersees gelegenen Messstelle 907641 stieg der Grundwasserstand während der Betriebsphase noch an und senkte sich mit zeitlicher Verzögerung von ca. 1 Woche um 30 cm ab. Die ca. 180 m südlich des Brunnens 41 gelegene Messstelle 658392 zeigte eine geringfügige Reaktion von 5 cm auf die Betriebsphase des Brunnens 41. Aufgrund eines Ausfalls des DFÜ-Loggers in der Messstelle 658396 wurden zwischen dem 31.01.2018 und 03.04.2018 keine Grundwasserstände gemessen.

Die Wiener Filter Auswertung für die Steuergrundwassermessstelle 907891 zeigt die Abbildung 5. Die Betriebszeiträume der Sofortmaßnahmen der Stadt Korschenbroich sowie der Kappungsmaßnahmen sind als graue Balken dargestellt. Die Kalibrierungsphase für die gemessene Zeitreihe endet vor Beginn der ersten Sofortmaßnahmen in der Ortslage Herrenshoff.

Deutlich zu erkennen sind die negativen Grundwasserstandsdifferenzen während der Betriebsphasen der Sofortmaßnahmen in den vergangenen Jahren, die den Einfluss der Grundwasserabsenkung dokumentieren. Aufgrund der geringen Betriebsphase von nur 8 Tagen im WWJ 2018 waren die Auswirkungen der Kappungsmaßnahmen im Betriebszeitraum an der Messstelle 907891 nicht erkennbar.

In Abbildung 6 ist die Wiener Filter Auswertung der Grundwassermessstelle 907641 dargestellt. Diese befindet sich ca. 300 m westlich des Baggersees Herrenshoff (vgl. Anlage 1). Erkennbar sind auch an dieser Messstelle förderbedingte Absenkungen der Grundwasseroberfläche während oder kurz nach Beendigung der Seespiegelabsenkung im Rahmen der Sofortmaßnahmen in der Vergangenheit. Als Folge des relativ kurzen Betriebszeitraumes der Förderpumpen auf dem Baggersee im WWJ 2018 sind keine Abweichungen zwischen gemessenen und simulierten Grundwasserständen erkennbar (vgl. Abbildung 4).

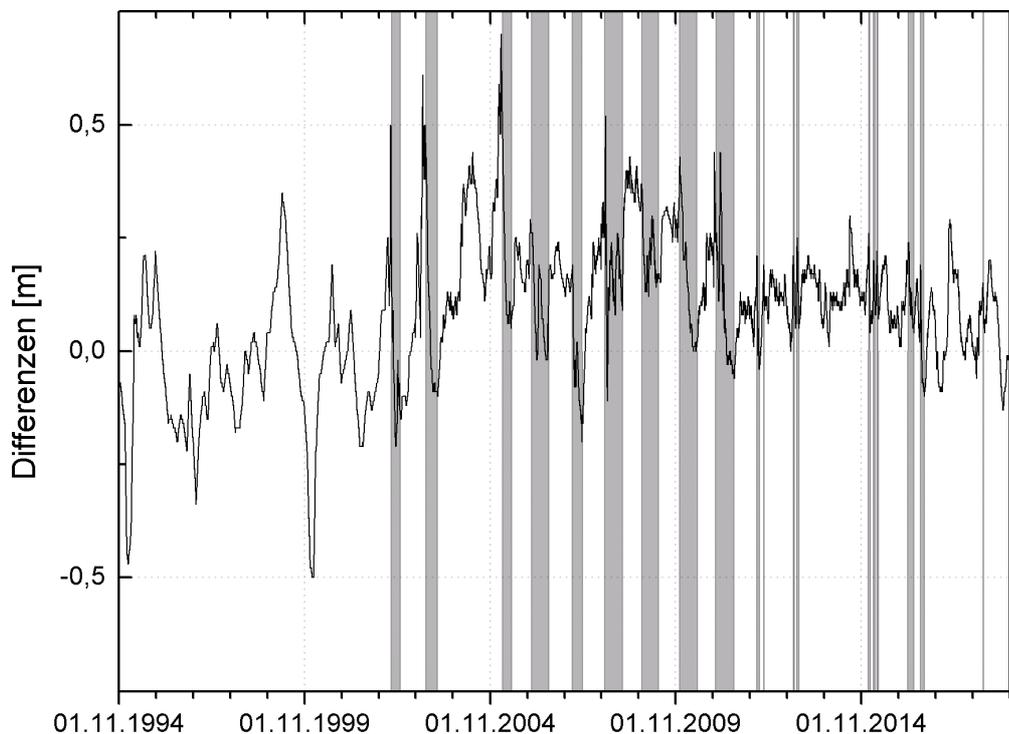
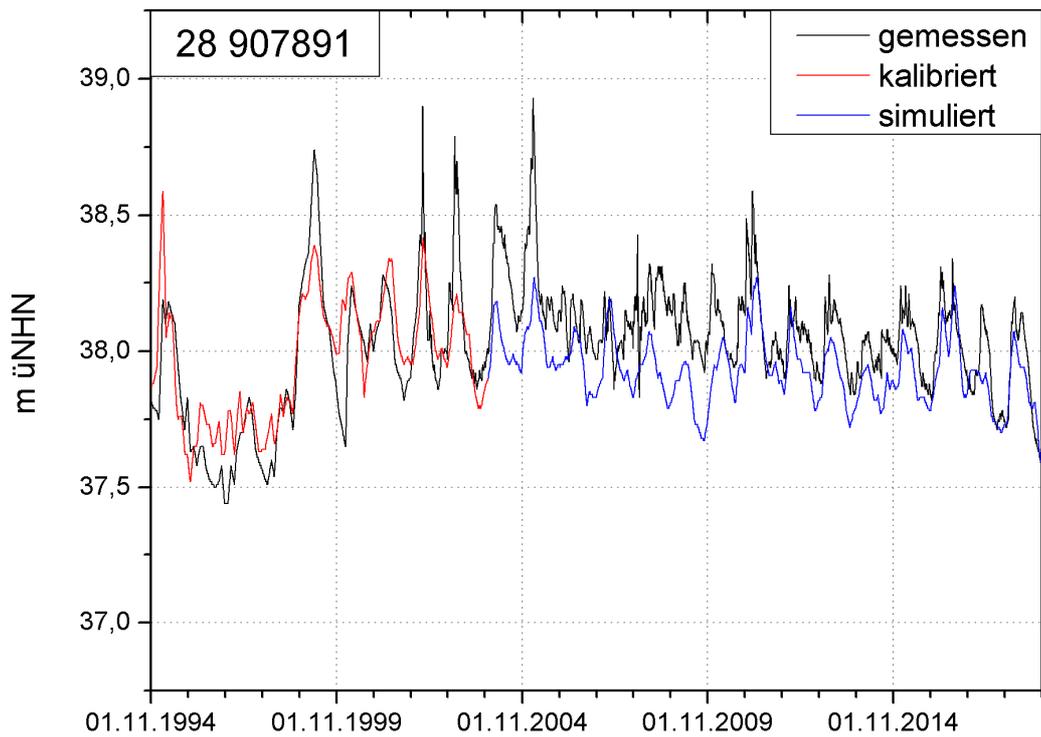


Abbildung 5: Gemessene und mit Hilfe des Wiener Filter Verfahrens simulierte Grundwasserstandsentwicklung sowie Grundwasserstandsdifferenz an der Messstelle 907891. Die grauen Balken kennzeichnen Förderzeiträume.

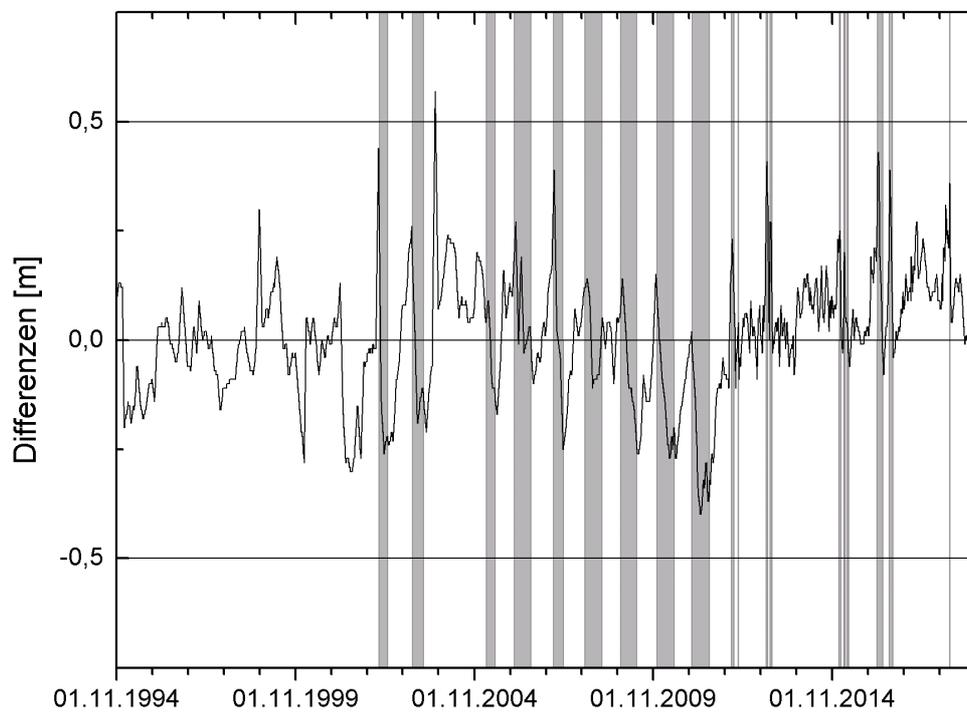
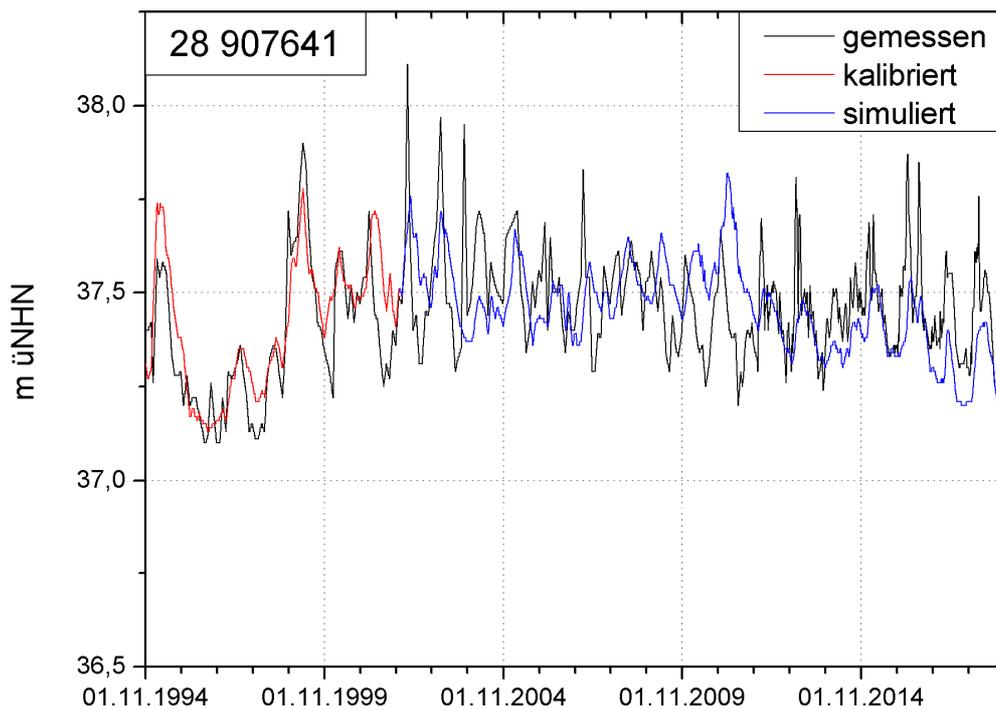


Abbildung 6: Gemessene und mit Hilfe des Wiener Filter Verfahrens simulierte Grundwasserstandsentwicklung sowie Grundwasserstandsdifferenz an der Messstelle 907641. Die grauen Balken kennzeichnen Förderzeiträume.

Die Messstellen-bezogenen Differenzen zwischen dem höchsten gemessenen Grundwasserstand während der Kappungsmaßnahmen im WWJ 2018 und dem abgesenkten Grundwasserstand nach Beendigung der Förderung (18.02.2018) sind in Abbildung 7 dargestellt (vgl. Abbildung 4).

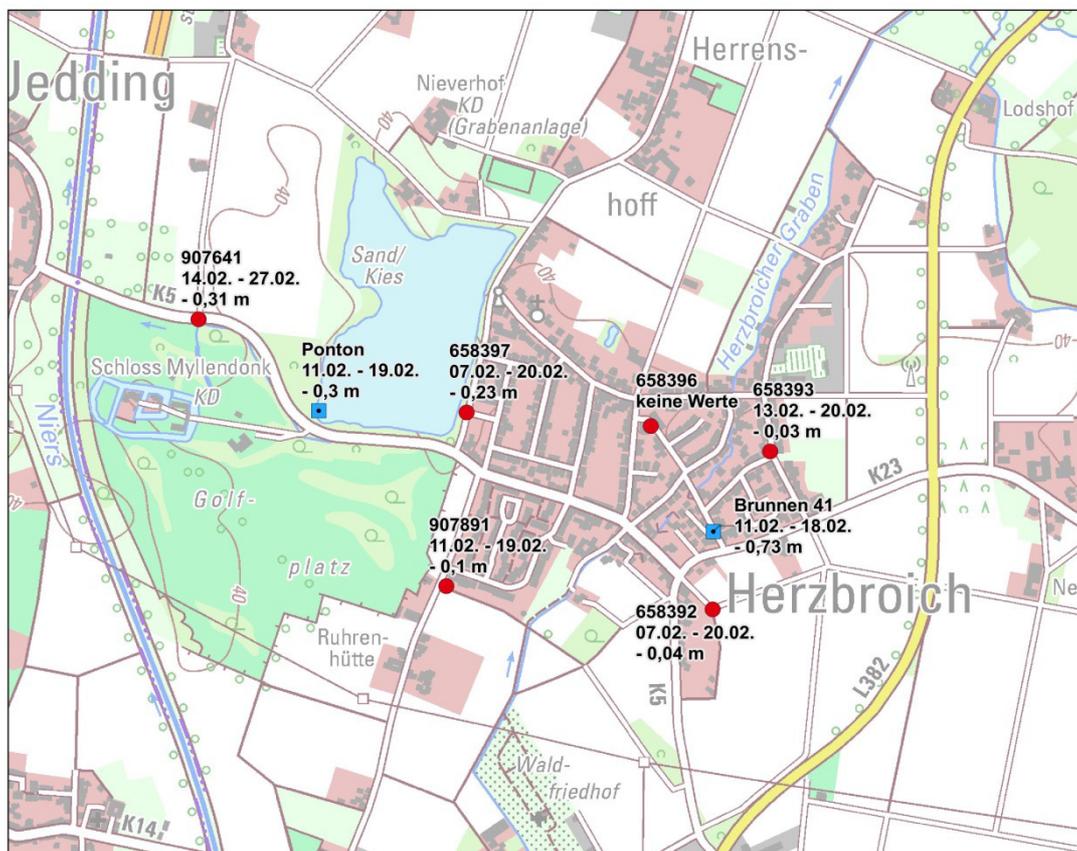


Abbildung 7: Grundwasserdifferenzen zwischen dem höchsten gemessenen Grundwasserstand während der Kappungsmaßnahmen im WWJ 2018 und dem abgesenkten Grundwasserstand nach Beendigung der Förderung.

Anlage 4 zeigt die Grundwassergleichen für einen größeren Betrachtungsraum zum Zeitpunkt Mitte Februar 2018. Die Absenkung der Grundwasseroberfläche durch die Seewasserentnahme und die Grundwasserförderung am Brunnen 41 hatte Mitte bis Ende Februar 2018 ihr Maximum erreicht. Der Grundwasserstand an der Steuergrundwassermessstelle 907891 lag zum Ausschaltzeitpunkt bei 38,1 m NHN (Ausschaltgrundwasserstand). Bedingt durch die Absenkung des Seespiegels und den Betrieb des Brunnens zeigen die 37 und 37,5 m-Grundwassergleichen im Bereich des Baggersees und der Ortslage Herzbroich ein deutliches Verschwenken nach Süden. Weiter reichende Auswirkungen des Betriebs der Kappungsanlagen sind nicht erkennbar.

Die Abgrenzung der Einzugsgebiete der Wassergewinnung Lodshof der NEW NiederrheinWasser GmbH vor (Oktober 2017) und während der Betriebsphase der Grundwasserkappungsanlagen (Februar 2018) sind in Anlage 5 dargestellt. Es ist erkennbar, dass sich die Lage des Einzugsgebietes während der Förderung des Brunnens 41 im Bereich Herzbroich nur geringfügig geändert hat. Negative Auswirkungen des temporären Betriebs dieser Kappungsanlage auf das Einzugsgebiet dieser Wassergewinnungsanlage sind somit nicht aufgetreten.

3.2 Auswertung der Grundwasserbeschaffenheit

3.2.1 Beschaffenheit des geförderten Grundwassers

Die Untersuchungen der Grundwasserbeschaffenheit beschränken sich auf den Brunnen 41 (Messstellennummer 909361), der Mitte Februar 2018 für acht Tage betrieben wurde (Kapitel 2.1) Die Probennahme fand in der kurzen Betriebsphase am 14.02.2018 statt. Die vollständige Analyse findet sich in Anlage 6.

Die Zusammensetzung des geförderten Wassers entspricht dem regionalen Kontext. Es handelt sich um ein pH-neutrales reduziertes Grundwasser mit einem für diesen Raum typischen anthropogenen Einfluss, der auf landwirtschaftlich bzw. städtisch geprägte Stoffeinträge zurückgeht. Die anthropogene Beeinflussung ist beispielsweise an den Chlorid- (56,0 mg/l) und Sulfatwerten (118 mg/l) erkennbar, die sich gegenüber den Werten des Jahres 2016 nur unwesentlich geändert haben. Da 2017 kein Betrieb der Kappungsbrunnen erfolgte, liegen auch keine Analysenwerte vor. Anthropogen unbeeinflusste Wässer würden Chlorid- und Sulfatkonzentrationen um jeweils etwa 10 mg/l enthalten.

Die reduzierten Grundwasserverhältnisse werden durch Eisenkonzentrationen von 2,54 mg/l sowie Mangankonzentrationen von 0,786 mg/l belegt, die ebenfalls dem Niveau des Jahres 2016 entsprechen bzw. geringfügig niedriger liegen. Die Eisen und Mangankonzentrationen übersteigen in Summe mit etwa 3,3 mg/l den vorgegebenen Grenzwert von 2,5 mg/l. Dieser Sachverhalt wurde der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Kreises Neuss als Überwachungsbehörde bereits im Jahr 2013 angezeigt und diskutiert. Die mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmte und am 16.04.2013 an den Erftverband übermittelte Position der Unteren Wasserbehörde hierzu lautet:

„Liegt im betroffenen Gewässer kein zu schädigendes Potential (Fische, Makrophyten / Phytobenthos und Makrozoobenthos) vor, macht die Anwendung strenger Grenzwertregelungen vor dem Hintergrund hoher Aufbereitungskosten keinen Sinn. Da analog zum Gohrer Graben diese Gewässerbiozönosen im Herzbroicher Graben nicht vorhanden sind, ist eine Grenzwertüberschreitung vertretbar. Eine Änderung dieser Situation ist wegen der oberstromigen Anbindung des Herzbroicher Grabens an die Niers in naher Zukunft nicht zu erwarten.“

3.2.2 LHKW-Belastung im Abstrom des Schadensherdes in Büttgen

Auswertungen der instationären Stromlinienberechnungen mit dem Grundwassermodell Neuss zeigen für die optimierten Kappungsziele an den Brunnen in Kleinenbroich ein geringfügiges Verschwenken des Einzugsgebiets des Wasserwerks Büttgen/Driesch nach Osten (Erftverband 2008). Um sicherzustellen, dass es hierdurch nicht zu einem verstärkten Schadstoffeintrag in die Brunnen des Wasserwerks Büttgen/Driesch aus der LHKW-Fahne in Kaarst-Büttgen (Bahnstraße 28) kommt, wird ein Grundwassermonitoring durchgeführt.

Die zu beprobenden Grundwassermessstellen einschließlich der vier östlichsten Förderbrunnen des Wasserwerks Büttgen/Driesch sind der Karte in Abbildung 8 zu entnehmen. Die Probennahme und Analytik wird jeweils anteilig durch den Rhein-Kreis Neuss, die Kreiswerke Grevenbroich GmbH und den Erftverband durchgeführt. Die dargestellten Messstellen schließen unterstromig an den Messstellenbestand an, mit dem der Rhein-Kreis Neuss und die Kreiswerke Grevenbroich GmbH den Nahbereich und die Sanierung des LHKW-Schadensfalls in Kaarst-Büttgen in der Bahnstraße 28 überwachen. Zwei Mess-

stellen (D 036 = DKR 5 und DKR 10) werden für beide Monitoringmaßnahmen genutzt.

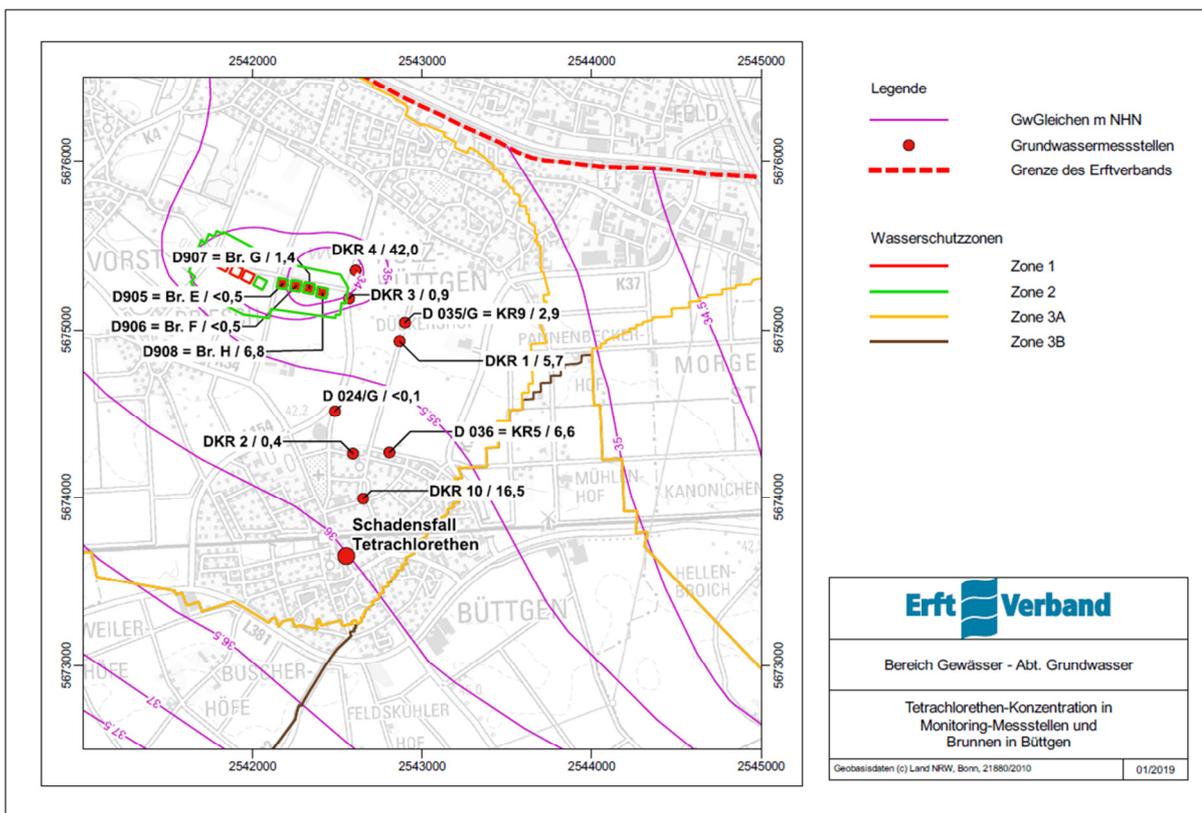


Abbildung 8: Messstellen für das Grundwassermonitoring im Zusammenhang mit dem LHKW-Schadensfall in Kaarst-Büttgen. Dargestellt sind die Messstellennummern und die im Frühjahr 2018 gemessenen Tetrachlorethenkonzentrationen in µg/l. Die Grundwassergleichen geben die Situation vom Oktober 2017 wieder.

Die LHKW-Analytik beschränkt sich auf Tetrachlorethen (Per), das den Hauptschadstoff darstellt und in den größten Konzentrationen im Grundwasser auftritt. Die angegebenen Konzentrationen (Abbildung 8) wurden überwiegend im April sowie lokal im März und im Januar des Jahres 2018 gemessen. Die Details zu den Zeitpunkten und Ergebnissen der Beprobungen sind in Anlage 7 dokumentiert. Einigen durchgängig verfilterten Messstellen wurden zwei Proben aus unterschiedlichen Tiefen entnommen. In diesen Fällen stellen die im Kartenbild genannten Konzentrationen den Mittelwert der beiden Tiefen dar. In Anlage 7 tragen die Messstellenbezeichnungen dann den Zusatz „Mittel berechnet“. In keiner Messstelle bestehen nennenswerte tiefenabhängige Unterschiede. Die Ganglinien der Tetrachlorethenkonzentrationen ausgewählter Messstellen sind in Abbildung 9 dargestellt. Eine vollständige Zusammenstellung der Ganglinien aller betrachteten Messstellen enthält Anlage 8. Die Entnahmen aus dem Brunnen 41 in Herzbroich und dem Baggersee Herrenshoff beeinflussen das Einzugsgebiet Büttgen/Driesch nicht. Die Monitoringergebnisse stellen somit nahezu ausschließlich die von den sonstigen Einflussfaktoren abhängige Entwicklung der Tetrachlorethenkonzentrationen dar. Hierbei sind im Wesentlichen die hydrologische Situation sowie die Maßnahmen zur Sanierung des LHKW-Schadens zu nennen.

Von den für das Monitoring ausgewählten Grundwassermessstellen werden die höchsten Tetrachlorethenkonzentrationen mit 42,0 µg/l in der Messstelle DKR 4 bestimmt (vgl. Anla-

ge 8, Abbildung 8 und Abbildung 9), wobei die Konzentrationen gegenüber dem Jahr 2016 (54,5 µg/l) gesunken sind. In der Messstelle DKR 10, die bis 2013 noch überwiegend Konzentrationen von mehr als 100 µg/l aufwies, sind die Werte seitdem deutlich gesunken und betragen derzeit um 20 µg/l (vgl. Anlage 8).

Für Detailbetrachtungen wird die Konzentrationsentwicklung in den vier Messstellen DKR 1, DKR 3, DKR 4 und D 035/G (= DKR 9 = KR 9) ausgewertet, die sich im näheren Vorfeld der Förderbrunnen befinden (Lage siehe Abbildung 8, Ganglinien siehe Abbildung 9). Zur besseren Vergleichbarkeit der Werte ist die Länge der Zeitachse konstant dargestellt.

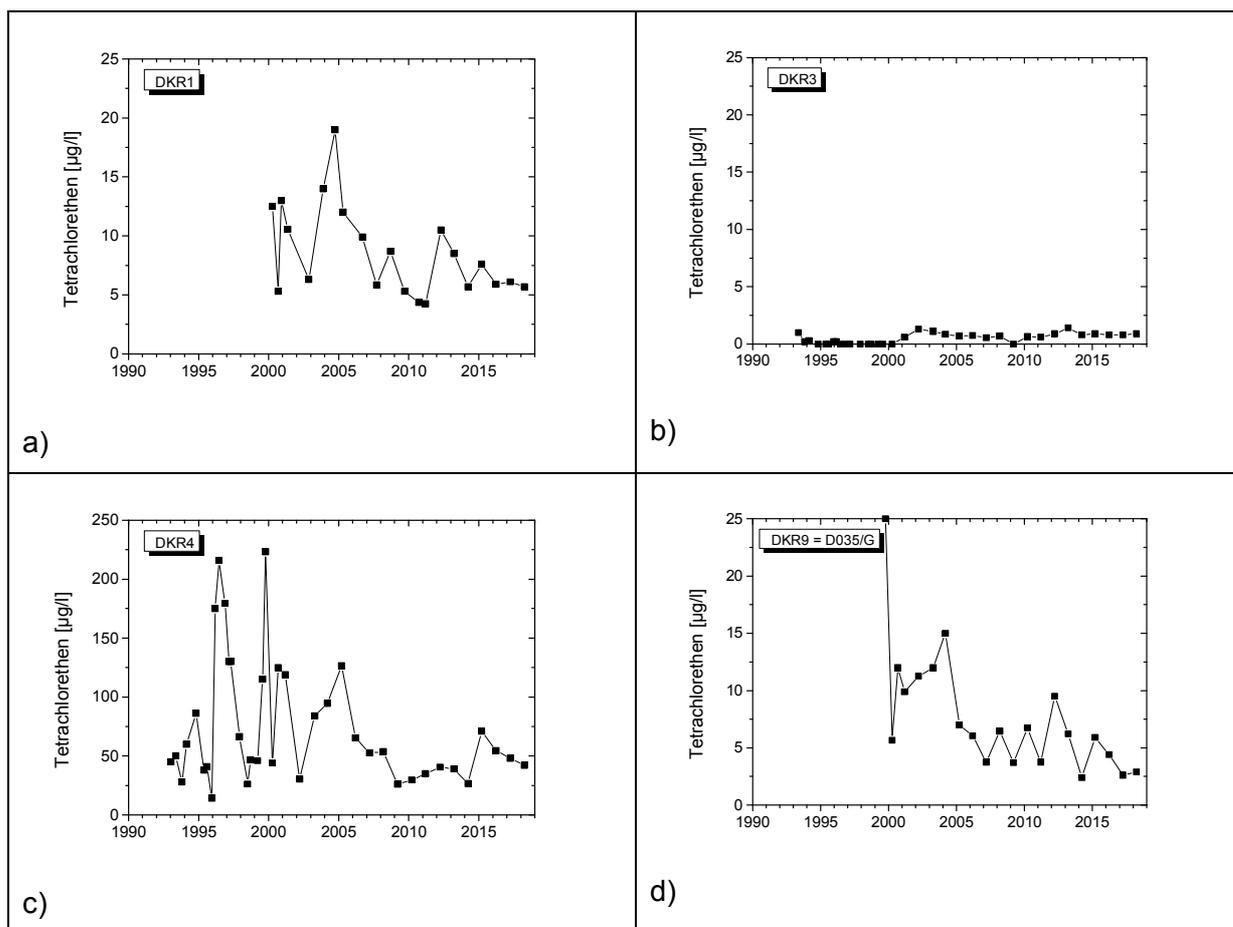


Abbildung 9: Zeitliche Entwicklung der Tetrachlorethenkonzentrationen in ausgewählten Grundwassermessstellen (zur Lage siehe Abbildung 8). Die Darstellung aller Ganglinien befindet sich in Anlage 8.

In der Messstelle DKR 1 schwanken die Tetrachlorethenwerte seit Beginn der Messungen im Jahr 2000 zwischen 4 µg/l und 19 µg/l, wobei die niedrigsten Konzentrationen in den Jahren 2010 und 2011 gemessen wurden (Abbildung 9a). Die aktuell im Jahr 2018 ermittelte Konzentration liegt mit 5,7 µg/l Tetrachlorethen im Rahmen der bisher zu beobachtenden Schwankungen.

Die unterstromig der Messstelle DKR 1 gelegene Messstelle D 035/G (KR 9) zeigt nach einer erhöhten Anfangskonzentration von 25 µg/l im Jahr 2000 ein der Messstelle DKR 1 ähn-

liches Tetrachlorethenniveau zwischen 2 µg/l und 15 µg/l, wobei auch hier der letzte Wert aus dem Jahr 2018 mit 2,9 µg/l im unteren Bereich dieser Spanne liegt (Abbildung 9d).

Die am Rand der Schadstofffahne in Brunnennähe gelegene Messstelle DKR 3 weist seit Jahren konstant niedrige Tetrachlorethenkonzentrationen um 1 µg/l auf (Abbildung 9b). Im Jahr 2018 betrug die Konzentration 0,9 µg/l Tetrachlorethen. Die Messstelle liegt am westlichen Rand der Schadstofffahne.

Die Messstelle DKR 4 liegt deutlich innerhalb der Schadstofffahne und zeigt mit aktuell 42,0 µg/l die höchsten Tetrachlorethenwerte aller betrachteten Messstellen (Abbildung 9c). Nachdem die Konzentrationen zwischen 2009 und 2014 jeweils im Bereich zwischen 25 und 40 µg/l Tetrachlorethen lagen, war im Jahr 2015 ein deutlicher Anstieg aufgetreten, der sich wieder abgeschwächt hat und nur noch leicht über dem Konzentrationsniveau der Jahre 2009 bis 2014 liegt.

Für die Bewertung eines möglichen Verschwenkens der Schadstofffahne sind darüber hinaus zwei Messstellen am westlichen Fahnenrand von Interesse. Die Messstelle DKR 2 weist mit aktuell 0,4 µg/l Tetrachlorethen eine gleichbleibend geringe Konzentration auf, während die Messstelle D 024/G außerhalb der Schadstofffahne liegt, d. h. Befunde unterhalb der Bestimmungsgrenze liefert (Abbildung 8).

Die vorliegenden Ganglinien lassen meist deutliche Schwankungen der Tetrachlorethenkonzentrationen erkennen. Folgende Faktoren beeinflussen die Konzentrationsentwicklung unabhängig von den Kappungsmaßnahmen und können für diese Variationen verantwortlich sein:

- Unterschiedliche Eintragungsmengen des Tetrachlorethens zwischen dem Auftreten des Schadens und dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen
- Grundwasserneubildungsrate, verbunden mit unterschiedlicher Schadstoffnachlieferung aus der ungesättigten Zone und natürlichen Variationen der Grundwasserströmungsrichtung
- Sanierungsmaßnahmen, verbunden mit einer Verringerung der Schadstoffnachlieferung bei variierenden Förder- bzw. Infiltrationsmengen
- Einfluss des Braunkohlenbergbaus

Rohwasserseitig stellt sich die Situation so dar, dass die beiden östlichsten Brunnen des Wasserwerks Büttgen/Driesch D 907 (Brunnen G) und D 908 (Brunnen H) bereits seit Jahren von Tetrachloretheneinträgen betroffen sind. Zieht man die beiden letzten Jahre vor Beginn der Kappungsmaßnahmen als Vergleichszeitraum heran, lagen die Tetrachlorethenkonzentrationen in den beiden Brunnen hier zwischen 2,7 µg/l und 7,2 µg/l und damit deutlich niedriger als in den Jahren zuvor (Abbildung 10). Der Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 10 µg/l wäre in den vergangenen Jahren für das Rohmischwasser auch ohne Aufbereitungsmaßnahmen sicher eingehalten worden. Die Werte vom März 2018 lagen bei 1,4 µg/l (Brunnen G, D 907) bzw. 6,8 µg/l (Brunnen H, D 908), was dem Konzentrationsniveau des Vorjahres entspricht. In den übrigen Brunnen werden keine chlorierten Kohlenwasserstoffe nachgewiesen (Abbildung 10).

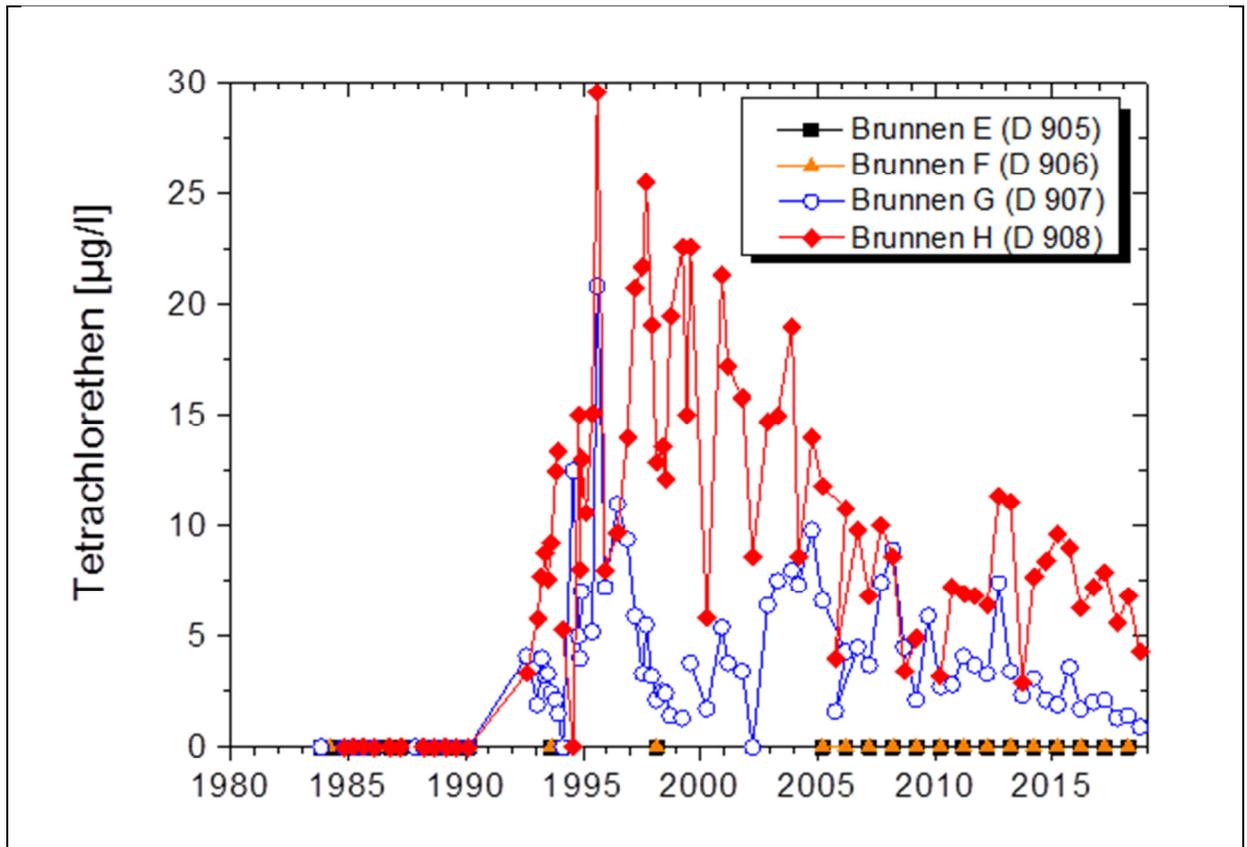


Abbildung 10: Zeitliche Entwicklung der Tetrachlorethenkonzentrationen in den vier östlichsten Förderbrunnen des Wasserwerks Büttgen/Driesch. Zur Lage der Brunnen siehe Abbildung 8.

4 Weitere Auswertungen

4.1 Makrozoobenthos-Aufnahme am Jüchener Bach

Nach der Nebenbestimmung 12.2 der wasserrechtlichen Erlaubnis des Rhein-Kreises Neuss vom 10.11.2011 ist die Bestandsentwicklung des Makrozoobenthos unterhalb der Einleitbereiche des Jüchener Baches einmal vor und einmal nach Beendigung der Grundwasserförderung zu ermitteln.

Die Brunnen 43, 45, 46 und 47 im Ortsteil Kleinenbroich waren im WWJ 2018 nicht in Betrieb, so dass lediglich eine Erstaufnahme des Makrozoobenthos erfolgte. Der Jüchener Bach wurde am 07.05.2018 unterhalb der Einleitung biologisch untersucht. Hierzu wurden alle vorkommenden Arten des Makrozoobenthos der verschiedenen Teilhabitate an grobem Substrat mittels Handaufsammlung oder in feinkörnigem Substrat mittels Sampler erfasst und vor Ort oder ggf. nach Fixierung im Labor taxonomisch bestimmt. Die Einordnung der Individuenhäufigkeit der an den Probestellen vorgefundenen Makrozoobenthosarten erfolgte entsprechend der für die Auswertung nach DIN 38410 verwendeten siebenstufigen Skala. Die resultierende Artenliste ist Grundlage für die Dokumentation der Entwicklung der Gewässerbiozönose hinsichtlich der Anzahl, Verteilung und ökologischen Ansprüche der vorgefundenen Arten.

5 Zusammenfassung und Bewertung

Im WWJ 2018 wurden zum fünften Mal Grundwasserkappungsmaßnahmen in Korschenbroich durch den Erftverband betrieben. Lediglich im Ortsteil Herrenshoff wurden dabei die Einschaltwerte an der Steuergrundwassermessstelle 907891 erreicht und die Förderpumpen auf dem Schwimmponton (Baggersee Herrenshoff) sowie der Brunnen 41 über insgesamt 8 Tage betrieben.

Die Gesamtfördermenge beider Anlagen während der Betriebsphasen sowie im Rahmen von Testbetrieben belief sich im WWJ 2018 auf ca. 81.500 m³.

Im Rahmen des begleitenden Grundwassermonitorings wurde die Grundwasserstandsentwicklung an einer Vielzahl von Grundwassermessstellen dokumentiert und ausgewertet. Der Seewasserspiegel fiel um maximal 30 cm, Grundwassermessstellen im Umfeld des Baggersees und des Brunnens 41 zeigten Rückgänge des Grundwasserstands um mehrere Dezimeter.

Die förderbedingte Absenkung der Grundwasseroberfläche führte zu einer geringfügigen und temporären Beeinflussung der Lage des Einzugsgebietes der Wassergewinnung Lodshof. Negative Auswirkungen durch den Betrieb der Kappungsmaßnahmen sind nicht aufgetreten.

Die Beschaffenheit des am Brunnen 41 geförderten Grundwassers zeigt einen regional-typischen anthropogenen Einfluss. Trotz einer Überschreitung des Summengrenzwertes von 2,5 mg/l für die Eisen- und Mangankonzentration wurde nach Rücksprache mit der UWB des Rhein-Kreises Neuss das geförderte Grundwasser in den nur temporär Wasser führenden Herzbroicher Graben eingeleitet. Die UWB des Rhein-Kreises Neuss hat sich zu dieser Problematik mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmt und teilte dem Erftverband am 16.04.2013 mit, dass im Herzbroicher Graben keine zu schädigende Gewässerbiozönose

vorhanden ist und eine Änderung dieser Situation wegen der oberstromigen Anbindung des Grabens an die Niers in naher Zukunft nicht zu erwarten ist. Eine Grenzwertüberschreitung des eingeleiteten Grundwassers für Eisen und Mangan sei somit vertretbar.

Bestandteil des Grundwassermonitorings sind auch Auswertungen zur LHKW-Belastung im Abstrom eines Schadensherdes in Kaarst-Büttgen, um sicherzustellen, dass es durch den Betrieb von Kappungsbrunnen in der Ortslage Kleinenbroich nicht zu einem verstärkten Schadstoffeintrag in die Förderbrunnen der Wassergewinnung Büttgen/Driesch kommt. Da im WWJ 2018 keine Kappungsbrunnen in Kleinenbroich betrieben wurden, stellen die Monitoringergebnisse die von den sonstigen hydrologischen Einflussfaktoren abhängige Entwicklung der Tetrachlorethenkonzentration in ausgewählten Grundwassermessstellen dar.

Literaturverzeichnis

BUCHER, B. (1999): Die Analyse von Grundwasserganglinien mit dem Wiener-Mehrkanal-Filter. Grundwasser, S. 113-118.

ERFTVERBAND (2008): Erftverband: Grundwassermodell Neuss - Optimierte Ausnutzung von Wasserrechten und Kappung von Grundwasserspitzen. - Bergheim (unveröffentlicht).